

Høve Strands Vandværk
Tjørnevænget 12
4550 Asnæs
Att.: Ole Hansen

Rapportnr.: AR-17-CA-00521273-01
Batchnr.: EUDKVE-00521273
Kundenr.: CA0004740
Modt. dato: 09.03.2017

Analyserapport

Prøvested: Høve Strands Vandværk Vandværk - 104023 - V02003700 / 4343003700
Prøvetype: Drikkevand - Udvidet kontrol
Prøveudtagning: 06.03.2017 kl. 11:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S JK1
Analyseperiode: 09.03.2017 - 17.03.2017

Prøvemærke: afgang vandværk

Lab prøvenr:	80446081	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	µ)Um (%)
			Min.	Max.			
Inddampningsrest	480	mg/l		1500	10	DS 204	12
Farvetal, Pt	2.6	mg Pt/l		5	1	DS/EN ISO 7887, metode C	10
Turbiditet	0.36	! FTU		0.3	0.05	DS/EN ISO 7027	15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Kimtal ved 22 °C	< 1	CFU/ml		50	1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}
Kimtal ved 37°C	< 1	CFU/ml		5	1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}
Uorganiske forbindelser							
Hårdhed, total	19	°dH			0.5	SM 3120 ICP-OES	30
Calcium (Ca)	120	mg/l			0.5	SM 3120 ICP-OES	30
Magnesium (Mg)	10	mg/l		50	0.1	SM 3120 ICP-OES	30
Ammonium	0.005	mg/l		0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	0.003	mg/l		0.01	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	26	mg/l		50	0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Total-P	0.047	mg/l		0.15	0.01	DS/EN ISO 6878 auto	10
Chlorid	50	mg/l		250	1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid (F)	0.17	mg/l		1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Sulfat	73	mg/l		250	0.5	SM 17. udg. 4500-SO4 (E)	10
Aggressiv kuldioxid	< 5	mg/l		2	5	DS 236:1977	20
Hydrogencarbonat	290	mg/l			3	DS/EN ISO 9963	10
Sulfid-S	< 0.02	mg/l		0.05	0.02	DS 278:1976 auto	28
Organiske samleparametre							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	1.4	mg/l		4	0.1	DS/EN 1484	12
Metaller							
Jern (Fe)	0.034	mg/l		0.1	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
Kalium (K)	2.3	mg/l		10	0.05	SM 3120 ICP-OES	30
Mangan (Mn)	0.016	mg/l		0.02	0.002	SM 3120 ICP-OES	30
Natrium (Na)	25	mg/l		175	0.1	SM 3120 ICP-OES	30
Kulbrinter							
Methan	< 0.005	mg/l		0.01	0.005	M 0066 GC-FID	38
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
Vandtemperatur	7.3	°C				DS/EN ISO 19458	A

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

µ): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevarerministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Høve Strands Vandværk
Tjørnevænget 12
4550 Asnæs
Att.: Ole Hansen

Rapportnr.: AR-17-CA-00521273-01
Batchnr.: EUDKVE-00521273
Kundenr.: CA0004740
Modt. dato: 09.03.2017

Analyserapport

Prøvested: Høve Strands Vandværk Vandværk - 104023 - V02003700 / 4343003700
Prøvetype: Drikkevand - Udvidet kontrol
Prøveudtagning: 06.03.2017 kl. 11:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S JK1
Analyseperiode: 09.03.2017 - 17.03.2017

Prøvemærke: afgang vandværk

Lab prøvenr:	80446081	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Oplysninger fra prøvetager							
pH	7.9	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	74	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	9.9	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

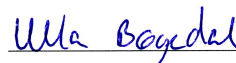
Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:

Høve Strands Vandværk , mail@asvand.dk, Tjørnevænget 12, 4550 Asnæs
Høve Strands Vandværk , Stig Bykilde, Padborgvej 11, 2610 Rødovre
Odsherred Kommune , Kopimodtager drikkevand, Nyvej 22, 4573 Højby

17.03.2017

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Ulla Bøgedal
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.